



PROFESSIONELLE, ELEKTRONISCHE, WÄGEPLATTFORM FÜR ROLLSTÜHLE
MOD. RW 2.0 MOVE (WU150)



 **Vor der Verwendung des Instruments das vorliegende Handbuch aufmerksam lesen**

INHALTSVERZEICHNIS

1. ALLGEMEINE BEMERKUNGEN	2
2. SICHERHEIT	3
3. BESCHREIBUNG DER ANZEIGE	7
4. BENUTZERFREUNDLICHKEIT	8
5. BEDIENUNGSANWEISUNG	8
6. DRUCKFUNKTION	13
7. SETUPEINSTELLUNGEN	14
8. PROBLEME UND LÖSUNGEN	15
9. WARTUNG UND TECHNISCHER SERVICE	16
10. VERSCHROTTUNG UND ENTSORGUNG	16
11. GARANTIE	17
12. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	17
13. INSTALLATION	18
14. KONFORMITÄT	26
15. KENNZEICHNUNG SETIKET	26
16. SICHERHEITSETIKETTEN	27

Mit der professionellen elektronischen Personenwaage von **WUNDER** haben Sie ein hochpräzises Gerät erworben. Seit mehr als 40 Jahren stellt **WUNDER** sein Know-how in den Dienst der Gesundheit. Dieses Gerät entspricht den nationalen Normen in Krankenhäusern, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen mit stationärer Versorgung, medizinischer Klasse **Im** mit Messfunktion und ist nach der Genauigkeitsklasse **III** kalibriert.

Das Gerät ist mit einem elektronischen Doppel-LCD-Terminal mit Dreifach- Anzeige ausgestattet, das gleichzeitig Gewicht, Größe und BMI anzeigt.

1. ALLGEMEINE BEMERKUNGEN



Vor der Verwendung des Instruments das vorliegende Handbuch aufmerksam lesen, da es wichtige Anweisungen zur SICHERHEIT WÄHREND DES GEBRAUCHS UND DER WARTUNG enthält.

Die Beschreibungen und Abbildungen im vorliegenden Handbuch haben keinen verbindlichen Charakter.

WUNDER behält sich das Recht vor, zur Verbesserung erforderlicher erachtete Änderungen vorzunehmen ohne sich zu verpflichten, das vorliegende Dokument zu aktualisieren.

Konventionen:

Im vorliegenden Handbuch wurden folgende Symbole verw

	MEDIZINPRODUKT KONFORM VERORDNUNG (EU) 2017/745		
	INSTRUMENT FÜR DEN RECHTLICHEN GEBRAUCH NACH RICHTLINIE 2014/31 / EU GEEIGNET UND ZUM EUROPÄISCHEN STANDARD EN45501		
	MEDIZINISCHES GERÄT		
	EINDEUTIGE KENNUNG DES GERÄTS		
	INSTRUMENT IN EINHALTUNG DER NAWI METROLOGICAL DIRECTIVE PRECISION CLASS III 90/384 - 2014/31 / EU UND DES EUROPÄISCHEN STANDARD EN45501		
	ACHTUNG! VOR DER DEFINITION DER VORGEHENSWEISE. DURCH MISSACHTUNG KÖNNEN DEM BEDIENER ODER PATIENTEN SCHÄDEN ZUGEFÜHRT WERDEN.		
	EUROPÄISCHE RICHTLINIE 2012/19/EU FÜR DIE ENTSORGUNG		
	ANWENDUNGSTEILE DES TYPB B		VERSORGUNGSBATTERIE
	ANZEIGE FUNKTIONSWEISE WIEGEN		ANZEIGE STABILES GEWICHT
	MÖGLICHKEIT VON STÖRUNGEN		DOPELTE ISOLIERUNG (KLASS II)
	LESEN SIE DIESES HANDBUCH SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DAS INSTRUMENT VERWENDEN		
	MANUFACTURER: WUNDER SA.BI. SRL – VIA VECCHIA PER MONZA, 20 – TREZZO S/ADDA (MI), ITALY		

2. SICHERHEIT



ACHTUNG!

Die Bediener müssen das vorliegende Handbuch aufmerksam lesen, die darin enthaltenen Anweisungen befolgen und sich mit den korrekten Vorgehensweisen für den Gebrauch und die Wartung des Instruments vertraut machen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, einschließlich entgangenen Gewinns, oder für andere kommerzielle Schäden, die sich aus der Nichtbeachtung dieses Handbuchs ergeben können.

Informationen zur Wartung und Instandhaltung finden Sie im Abschnitt "Wartung und Instandhaltung".

- Das vorliegende Handbuch zum Nachschlagen und zur Unterstützung während der Schulung des Personals aufbewahren.
- Das Gerät nicht über die maximale Traglast hinaus belasten.
- Die Last nicht abrupt auflegen.
- Zum Drücken der Tasten keine scharfen oder spitzen Gegenstände verwenden.
- Das Gerät nicht zu öffnen versuchen.
- Die Versiegelungsmarken nicht vom Gerät entfernen.
- Die Batterieanschlüsse nicht kurzschließen.
- Ausschließlich das von Wunder vorgesehene Netzgerät verwenden und vor der Verwendung sicherstellen, dass die Spannung des lokalen Versorgungsnetzes der Bemessungsspannung des Adapters entspricht.
- In regelmäßigen Abständen die Unversehrtheit des Versorgungskabels des Geräts überprüfen und sicherstellen, dass es nicht mit heißen Geräten in Berührung kommt.
- Sicherstellen, dass das Versorgungskabel keine Stolpergefahr darstellt.
- Vor der Reinigung des Instruments das Versorgungskabel abschließen.
- Das Gerät weder in Wasser noch in andere Flüssigkeiten tauchen.
- In regelmäßigen Intervallen die Wartungseingriffe und die anschließenden Überprüfungen des Messverhaltens ausführen.

Es ist notwendig, dass Sie jeden schwerwiegenden Vorfall, der im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten Medizinprodukt aufgetreten ist, dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats melden, in dem Sie ansässig sind.

2.1 VERWENDUNGSZWECK

Dieses Gerät dient zum Wiegen von Personen im Rollstuhl für allgemeine Diagnosezwecke.

Es ist strengstens verboten, das Instrument zu bewegen, während sich der Patient auf der Plattform.

Anwendungsumgebung: in Krankenhäusern und spezialisierten medizinischen Kliniken. Der Installationsraum muss mit einem elektrischen System ausgestattet sein, das den geltenden Normen entspricht. Es wird empfohlen, das Gerät in Umgebungen zu verwenden, die keinen magnetischen Störungen ausgesetzt sind.

Mitarbeiter, die für die Verwendung des Produkts bestimmt sind: spezialisierte Bediener und Ärzte, die alle Sicherheitsverfahren für die korrekte Verwendung kennen.

Kontrolle und Verantwortung: Das Medizinprodukt muss unter der Aufsicht eines qualifizierten Arztes oder qualifizierten Personals verwendet werden, das für die Wartung und regelmäßige Kontrollen zuständig ist und alle Sicherheitsverfahren kennt.

Nutzungsbeschränkungen: Dieses medizinische Gerät kann nur wie in diesem Handbuch beschrieben verwendet werden.

Nutzungsdauer des Produkts: 7 Jahre

2.2 ELEKTROMAGNETISCHE STÖRFESTIGKEIT

Die Personenwaage ist für den Einsatz in einem elektromagnetischen Umfeld ausgelegt, das die nachfolgend angegebenen Bedingungen erfüllt. Der Kunde bzw. Anwender muss überprüfen, ob sie in einem Umfeld mit diesen Charakteristiken verwendet wird.

Leitlinie und Erklärung des Herstellers - Elektromagnetische Strahlung		
EMV-Prüfung	Konformität IEC 60601	Leitlinie Elektromagnetisches Umfeld
RF Emissions CISPR11	Gruppe 1	Die Personenwaage nutzt elektromagnetische Energie ausschließlich für seine eigene Funktion. Deshalb gibt sie nur eine sehr geringe Menge an elektromagnetischen Strahlen ab und stört elektronische Geräte folglich nicht.
RF Emissions CISPR11	Klasse B	Die Personenwaage ist für den Einsatz in allen Gebäuden geeignet, hierzu gehören auch der häusliche Bereich und Gebäude, die direkt an das öffentliche Niederspannungsnetz, das Wohngebäude mit Strom versorgt, angeschlossen sind.
Harmonic emission IEC 61000-3-2	Klasse A	
Voltage fluctuations/flicker emissions IEC 61000-3-3	Konform	

Leitlinie und Erklärung des Herstellers - Elektromagnetische Störfestigkeit		
Störfestigkeitsprüfung	Konformität IEC 60601	Leitlinie Elektromagnetisches Umfeld
Electrostatic discharges (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV Kontakt ± 2, ± 4, ± 8, ± 15 kV Luft	Der Bodenbelag muss aus Holz, Beton oder Keramikfliesen sein. Wenn der Boden mit synthetischen Materialien belegt ist, muss die relative Luftfeuchte mindestens 30 % betragen.
Electrical fast transient / burst IEC 61000-4-4	± 2kV Stromversorgung ± 1kV for input/output lines	Die Qualität der Netzspannung muss der eines typischen Geschäfts- oder Krankenhausumfelds entsprechen.
Surge IEC 61000-4-5	± 1kV line(s) to line(s) ± 2kV line(s) to earth	Die Qualität der Netzspannung muss der eines typischen Geschäfts- oder Krankenhausumfelds entsprechen.
Voltage dips, short interruptions and voltage variations on power supply input lines IEC 61000-4-11	0 % U ^T für 0,5 Zyklus 0 % U ^T für 05 Zyklen 70 % U ^T (30% dip in UT) für 25 Zyklen 0 % U ^T für 5 Zyklen	Die Qualität der Netzspannung muss der eines typischen Geschäfts- oder Krankenhausumfelds entsprechen. HINWEIS: UT entspricht dem Spannungswert der Stromversorgung.
Power frequency (50, 60 Hz) Magnetic field IEC 61000-4-8	30 A/m	Die Qualität der Netzspannung sollte die eines typischen Handels- oder Krankenhausumfelds sein.

Leitlinie und Erklärung des Herstellers - Elektromagnetische Störfestigkeit		
Störfestigkeitsprüfung	Konformität IEC 60601	Leitlinie Elektromagnetisches Umfeld
Störfestigkeit gegen leitungsgeführte Störgrößen IEC 61000 - 4 - 6	3 Vrms 150 kHz bis 80MHz (für nicht-lebenserhaltende Geräte)	Das tragbare und mobile RF-Kommunikationsgerät ist innerhalb der in der nachstehenden Gleichung angegebenen Entfernung zu verwenden: $d = 1.2 \sqrt{P}$ bei 150 kHz und 80 MHz $d = 1.2 \sqrt{P}$ bei 80 MHz und 800 MHz $d = 2.3 \sqrt{P}$ bei 800 MHz und 2.7 GHz P die maximale Ausgangsleistung des Senders in Watt (W) gemäss Sender-Hersteller e d der empfohlene Trennabstand in Metern (mDie Feldstärke von stationären RF-Sendern, bestimmt durch eine elektromagnetische Felduntersuchung vor Ort ¹ , sollte niedriger sein als der Konformitätsgrad in jedem Frequenzbereich ² . Bei Geräten, die mit dem folgenden Symbol gekennzeichnet sind, kann es zu Interferenzen kommen: 
Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder IEC 61000 - 4 - 3	3 V/m 80 MHz bis 2,5 GHz (für nicht-lebenserhaltende Geräte)	

¹ Bei 80 MHz und 800 MHz wird der höchste Frequenzbereich angewendet.

² Diese Leitlinien sind unter Umständen nicht in allen Situationen anwendbar. Die Weiterleitung von elektromagnetischen Strahlen wird von der Aufnahme und der Reflexion durch Strukturen, Gegenstände und Personen beeinflusst.

a) Die Feldstärken von feststehenden Sendern, wie z. B. Basisstationen von Funktelefonen (Mobilfunkgeräte und schnurlose Telefone) und Amateur-Funkgeräte, AM- und FM-Funkantennen und TV-Antennen können weder theoretisch und noch exakt vorhergesagt werden. Um das durch feststehende Funksender verursachte elektromagnetische Umfeld zu bestimmen, muss die elektromagnetische Belastung vor Ort untersucht werden. Wenn die am Verwendungsort des Gerätes gemessene Feldstärke die oben angegebene zulässige Höhe überschreitet, muss beobachtet werden, ob das Gerät unter dieser Bedingung ordnungsgemäß funktioniert. Sollten Funktionsstörungen auftreten, müssen zusätzliche Maßnahmen, wie z. B. eine andere Ausrichtung oder Anordnung der Geräte, ergriffen werden.

b) Die Feldstärke muss für den Frequenzbereich von 150 kHz bis 80 MHz unter 3 V/m liegen.

Vorgeschriebene Abstände zu Funk-Kommunikationsgeräten

Die Personenwaage ist für einen Einsatz in einem elektromagnetischen Umfeld ausgelegt, in dem die Störfrequenzen kontrolliert werden. Der Kunde bzw. Betreiber, der diese Geräte verwendet, kann zur Vermeidung von elektromagnetischen Störfrequenzen beitragen, indem der unten angegebene vorgeschriebene Mindestabstand zwischen Mobilfunkgeräten und tragbaren Funk-Kommunikationsgeräten eingehalten wird. Der Mindestabstand hängt dabei von der maximalen Ausgangsleistung der Funk-Kommunikationsgeräte ab.

Maximale Nennausgangsleistung des Senders (W)	Abstand in Abhängigkeit von der Frequenz des Senders (m)		
	150 kHz bis 80 MHz $d=1,2 \sqrt{P}$	80 kHz bis 800 MHz $d=1,2 \sqrt{P}$	800 MHz bis 2,5 GHz $d=2,3 \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Für Sender mit einer maximalen Nennausgangsleistung, die oben nicht angegeben ist, kann der vorgeschriebene Abstand (m) anhand der für die Frequenz des Senders anzuwendenden Gleichung berechnet werden, wobei **P** der vom Hersteller des Senders angegebenen maximalen Nennausgangsleistung des Senders in Watt (W) entspricht.

Hinweise: Bei 80 MHz und 800 MHz wird der höchste Frequenzbereich angewendet. Diese Leitlinien sind unter Umständen nicht in allen Situationen anwendbar. Die Weiterleitung von elektromagnetischen Strahlen wird von der Aufnahme und der Reflexion durch Strukturen, Gegenstände und Personen beeinflusst.

3. BESCHREIBUNG DER ANZEIGE

The diagram shows the front of a white circular medical scale. Callout 1 points to the power button. Callout 2 points to the top LCD display showing '97.50'. Callout 3 points to the bottom LCD display showing '167.0 cm' and 'B.M.I. 36'. Callout 4 points to the right-side function buttons including 'BMI', 'kg-lb', and 'PRE-TARE'. Callout 5 points to the numeric keypad at the bottom.

1. Anzeige der Versorgung
2. Display für Gewicht
3. Display Funktion BMI / Höhe
4. Angaben zu den Eigenschaften des Modells
5. Funktionstasten

WU150 Standard-Schulungsvideo

FUNKTIONSTASTEN

TASTE	NAME	BESCHREIBUNG
	[ON/OFF]	Einschalttaste. Durch 3 Sekunden langes Drücken wird die Waage ausgeschaltet.
	[ZERO]	Nullstellung der Anzeige (innerhalb von ±2% der Traglast)
	[HOLD]	Blockierung des angezeigten Gewichtes / Bestimmung des stabilen Gewichtswertes
	[BMI]	Bestimmung des "Body Mass Index (BMI)
	[TARA]	Tara des unerwünschten Gewichtes.
	[CANC]	Zum Löschen des fehlerhaften Punktes während der Eingabe der Ziffer.
	[ENTER]	Zum Bestätigen der Funktionen.
	[DRUCK]	Daten drucken/sendern
	MASSEINHEITEN	Damit können verschiedene Maßeinheiten verwendet werden
	[VOR TARA]	Damit kann die Kleidung des Patienten tariert werden, indem Sie den abzuziehenden Wert manuell einstellen.
0-9	[0] ... [9]	Tasten Zifferneingabe


FUNKTIONEN DES DISPLAYS

Stabiles Gewicht: Anzeige eines stabilen Gewichts.

Negativgewicht: Anzeige eines Gewichts unter null.

Null: Anzeige eines Gewichts mit dem Wert null.

Batterie leer: Anzeige der Notwendigkeit des Austausches oder des Aufladens der Batterie.

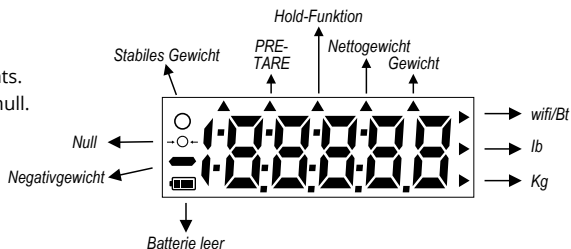

4. BENUTZERFREUNDLICHKEIT

1. Dabei ist darauf zu achten, dass das Gerät auf einer ebenen und stabilen Oberfläche, die von Wärmequellen ferngehalten wird, in einer Umgebung ohne übermäßige Vibrationen und Luftströmungen aufgestellt wird.
2. Das Gerät für eine korrekte Messung ausrichten.
3. Ausrüstung an Steckdose anschließen mit dem mitgelieferten externen Netzteil
4. Waage mit Taste einschalten und sicherstellen, dass das Gewichtsdisplay "0.00 kg" anzeigt
5. Legen Sie den Patienten auf den Wiegetisch und achten Sie darauf, dass dieser stabil steht.
6. Bei den Modellen **02,RW RW2.0, RL3.0, DE5, DE** und **20RW-XL** werden die Räder gebremst.
7. Um das Gewicht nicht zu beeinflussen, hat der Bediener bei Modellen mit Handläufen während des Wiegens die Hände von den Auflagen zu nehmen.


5. BEDIENUNGSANWEISUNG

5.1 EINSTELLUNG DATUM UND UHRZEIT


Die Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, um auf die Programmierung TIME SETTING zuzugreifen.

Beispiel Einfügung Datum und Uhrzeit: 24. Mai 2021, 8:00 Uhr


	Programmierung Jahr: Mit den numerischen Tasten den korrekten Wert eingeben, nach den korrekten Einstellungen die Taste drücken, um auf den nächsten Schritt zuzugreifen.
	Programmierung Datum: Mit den numerischen Tasten den korrekten Wert eingeben, nach den korrekten Einstellungen die Taste drücken, um auf den nächsten Schritt zuzugreifen.
	Einstellung Uhrzeit: Mit den numerischen Tasten den korrekten Wert eingeben, nach den korrekten Einstellungen die Taste drücken, um das Datum und die Uhrzeit zu bestätigen.
➡ ➡	
Displayformat; JJJJ → MM.TT → HH:MM	

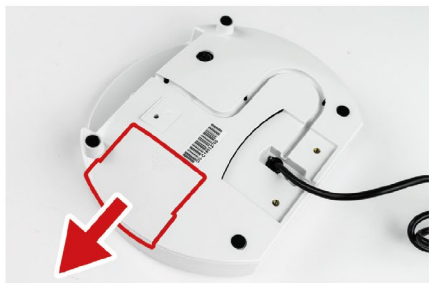5.2 AUSTAUSCH DES ALKALINBATTERIEABTEILS MIT AUFLADBAREM BATTERIE-KIT (OPTIONAL)


1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Anzeige

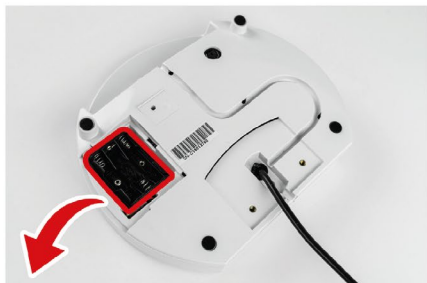

2. Entfernen Sie den Alkalibatteriebehälter vorsichtig

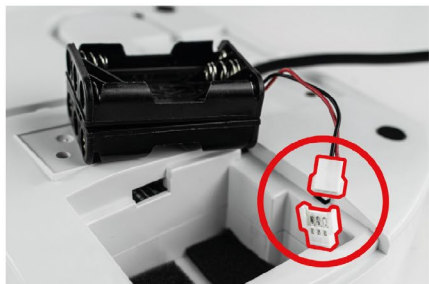

3. Trennen Sie den in der Abbildung angegebenen Stecker

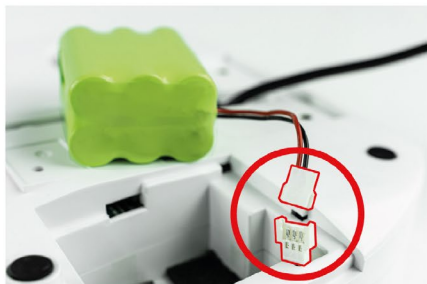

4. Schließen Sie den Akku wie in der Abbildung gezeigt an




5. Legen Sie den Akku mit der Schrift nach oben und dem Anschlusskabel nach links ein. Setzen Sie zuerst den Akku ein und verlegen Sie das Kabel vorsichtig in der Aussparung unten



6. Schließen Sie das Fach auf der Rückseite der Anzeige

5.3 ERSATZ DER ALKALINE BATTERIE

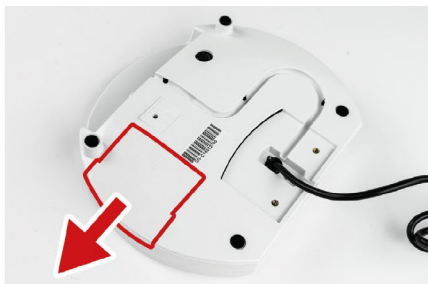

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Anzeige



2. Entfernen Sie den Alkalibatteriebehälter vorsichtig



3. Entfernen Sie die verbrauchten Batterien



4. Legen Sie die neuen Alkalibatterien ein



5. Setzen Sie zuerst den Alkalibatteriebehälter ein und legen Sie das Kabel vorsichtig in der Aussparung unten



6. Schließen Sie das Fach auf der Rückseite der Anzeige

5.4 BETRIEB MIT BATTERIE

Die Anzeige der Meldung  auf dem Display weist auf eine leere Batterie und somit die erforderliche Wiederaufladung hin.

Das Wiederaufladen der Batterie erfolgt einfach durch Anschließen des im Lieferumfang enthaltenen Netzadapters. Dies kann auch bei ausgeschaltetem Gerät geschehen.

Den Netzadapter zuerst ans Terminal und erst dann an die Stromversorgung anschließen.

Den Netzadapter zuerst von der Stromversorgung und erst dann vom Terminal trennen.



Hinweis: Neue Batterien werden teilweise geladen geliefert. Sie müssen vor der Verwendung vollständig aufgeladen werden. Bei längerem Nichtgebrauch sollte alle 3 Monate ein vollständiger Entlade- und Aufladezyklus durchgeführt werden.



ACHTUNG!

Um den akku richtig aufzuladen, schliessen sie das gerät mindestens 8 stunden lang an die steckdose an.

5.5 WÄGUNG

Durch Drücken der Taste  die Waage einschaltet. Am Display wird "0.00 kg" angezeigt und die Waage ist betriebsbereit. Den Patienten auf der Plattform positionieren, dann zeigt das Display dessen Gewicht an.

Anmerkung: Sollten nicht "0.00 kg" angezeigt werden, erneut die Taste  drücken, um die Anzeige jederzeit auf null zu setzen.

5.6 HOLD-FUNKTION

Die Waage ist mit der Hold-Funktion ausgestattet, um auch im Falle schwankender Werte präzise das Durchschnittsgewicht ermitteln zu können (Säugling in Bewegung).

- Die Waage einschalten. Nach der Selbstdiagnose zeigt das Display "0.00 kg" und die Symbole für null und das stabile Gewicht an.
- Den Patienten auf der Plattform positionieren.
- Die Taste  drücken. Auf dem Display wird „HOLD“ mit einem blinkenden Dreieck angezeigt und nach einigen Sekunden wird der durchschnittliche Gewichtswert visualisiert und gespeichert.
- Um das gespeicherte Gewicht zu löschen und zum Wiegemodus zurückzukehren, erneut die Taste  drücken.

5.7 FUNKTION kg-lb

Mit dieser Funktion können Sie zwischen Gewicht in Kilogramm und Gewicht in Pfund umschalten.

5.8 MOTHER/CHILD FUNKTION

Funktion „Mutter & Kind“ in einem Schritt mit der speziellen Funktion.

Nach dem Einschalten der Waage auf die Waage stehen und die Taste  drücken.

Treten Sie von der Waage, nehmen Sie das Kind in den Arm und treten Sie erneut auf die Waage; das Gewicht des Kindes wird dann angezeigt.

5.9 VOR TARA-FUNKTION

Zur Durchführung der "Kleidertarierung" drücken Sie die Taste PRE-TARE "0", um das Gewicht einzugeben.	
Geben Sie das Gewicht über die Zifferntastatur ein (z. B. 2 kg). Bestätigen Sie mit	
Das abgezogene Gewicht erscheint auf diesem Bildschirm. Der Patient kann nun gewogen werden.	

5.10 BMI-FUNKTION

In Modalität Wiegen die Taste BMI drücken. Das sekundäre Display zeigt die zuletzt eingestellte Körpergröße und die linke Ziffer blinkt.	
Die numerische Tastatur verwenden, um die Größe einzugeben (z.B. 170 cm) Bestätigung mit	
Freigabe des Wertes durch Drücken von HOLD Wenn das Display "Hold" zeigt, auf die Wiegeplattform steigen und sich normal wiegen. Die Waage zeigt Gewicht, Körpergröße und BMI-Wert an.	
Um das gespeicherte Gewicht zu löschen und zum normalen Betriebsmodus zurückzukehren, erneut die Taste HOLD drücken. Um zum reinen Gewichtsmodus zurückzukehren, drücken Sie BMI	

5.11 BEDEUTUNG DES BODY-MASS-INDEX (BMI)

Der Body-Mass-Index (BMI, kg/m^2) oder Quetelet-Index, der durch Division des Gewichts in kg durch das Quadrat der Körpergröße in Metern berechnet wird, ist der am weitesten verbreitete Gewichtsindex bei Erwachsenen (Weltgesundheitsorganisation, 1995; Weltgesundheitsorganisation, 1998) als Ausdruck des „korrekten“ Gewichts für die Körpergröße,

Zu berechnen als: $\text{GEWICHT (kg)} / \text{GRÖSSE (m)}^2$

Referenzwerte (Männer und Frauen)		
Klinischer Zustand	IMC (kg/m^2)	
Schwere Unterernährung	<16	Unterernährung
Mäßige Unterernährung	16-16.9	
Leichte Unterernährung	17-18.4	
Normalgewicht	18.5-24.9	Normalgewicht
Übergewicht	25-29.9	Übergewicht
Adipositas 1. Grades (leicht)	30-34.9	Adipositas
Adipositas 2. Grades (mäßig)	35-39.9	
Adipositas 3. Grades (schwer oder pathogen)	≥ 40	

5.12 TARAFUNKTION

Die Tarafunktion gestattet das Nullsetzen des Gewichts von Behältern oder Kleidung, um das tatsächliche Gewicht des Patienten ermitteln zu können (Nettogewicht).

Sobald die Waage  anzeigt und ein Piepton zu hören ist, die Tara auf die Wiegefläche aufliegen.

Bei stabilem Gewicht die Taste  drücken (Anzeige stabiles Gewicht leuchtet).

Auf dem Display wird erneut  angezeigt.

Den Patienten auf der Plattform positionieren, ohne die Objekte, die die Tara bilden, zu entfernen. Das angezeigte Gewicht entspricht dem Nettogewicht des Patienten. Um den Wert der gespeicherten Tara zu löschen, die Auflagefläche vollkommen abräumen und erneut die Taste  drücken.

6. DRUCKFUNKTION

Das angezeigte Gewicht kann über die serielle Schnittstelle des Typs RS232 ausgedruckt werden. Dazu während des Wiegevorgangs einfach die Taste  drücken.

Der WS Drucker ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Das Druckformat (unveränderbar) wird nachfolgend abgebildet.

Für weitere Informationen schreiben Sie an info@wunder.it

WUNDER	
Modello	WU150
Numero di serie	C12345678
Data/Ora	01/01/2000 12:00

Peso	20.0 kg
Altezza	130.0 cm
Indice Massa Corporea	11.8
Sottopeso	<18

Normopeso	18-24.9

Sovrappeso	25-29.9

Obesità classe I	30-34.9

Obesità classe II	35-39.9

Obesità classe III	>40

WUNDER	
Model	WU150
S/N:	C12345678
Date/Time	01/01/2000 12:00

Weight	20.0 kg
Height	130.0 cm
BMI (Body Mass Index)	11.8
Underweight	<18

Normal weight	18-24.9

Pre-obesity	25-29.9

Obesity class I	30-34.9

Obesity class II	35-39.9

Die Kommunikationsparameter der seriellen Leitung sind:

Baud rate: 9600 bps

Parity check: None

Data length: 8 bits

Stop bit: 1 bit

Handshake: RTS/CTS

Data code: ASCII

Steckverbinder RS232



Serielle Schnittstelle RS232


Anschluss an einen Personal Computer

- HyperTerminal starten:
Start Menü → Programme → Zubehör → Kommunikation → HyperTerminal.
- Neue Verbindung erstellen und OK drücken.
- Gewünschten COM-Port auswählen:
Verbinden drücken, um den COM-Port auszuwählen. Gewöhnlich ist nur eine Option vorhanden. OK drücken.
- Einstellung des Ports:
9600 bps, Data bits auf 8, Parity auf None, Stop bits auf 1 und Flow control Hardware auswählen. OK drücken.
- Output Data:
Die Taste  drücken, um die Daten der Waage zu einem PC oder einem optionalen Drucker zu senden.

Kontaktstift	Signal
2	TX
3	RX
5	GND

7. SETUPEINSTELLUNGENBei eingeschaltetem Gerät drei Sekunden lang die Taste  gedrückt halten.

Auf dem Display wird nacheinander „SETUP“ und der erste Menüeintrag „A.AUS“ angezeigt.

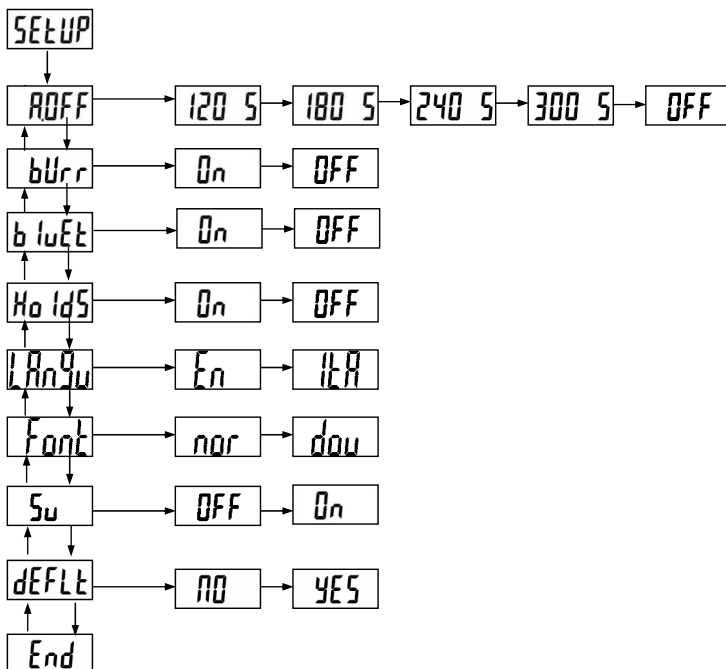 = ▼ gehe zur nächsten Funktion = ► zwischen Parametern wechselnUnter „End“ kann die Einstellung durch Drücken der Taste  bestätigt werden.

AutoFF : Wählen Sie die automatische Ausschaltzeit des Instruments 120/180/240/300s/Off

Auto : Aktivieren / Deaktivieren des akustischen Signals: ON/OFF

Bluetooth : Einstellung Bluetooth

Hold : Einstellung Hold

Language : Einstellung Drucksprache

Font : Einstellung Druckschriftgröße

Sw : Grundeinstellung

Self : Eigenprüfung

8. PROBLEME UND LÖSUNGEN

MELDUNG	URSACHE	LÖSUNG
Lo	Batterie leer Zu geringe Spannung der Batterie	Batterie mithilfe des Adapters wieder aufladen oder auswechseln
Err	Überladung Die Gesamtlast überschreitet die maximale Traglast	Die Gesamtlast reduzieren
Err.H	Zählfehler Signal der Zelle zu hoch	Defekt der Zelle oder einer Verkabelung Technischen Kundendienst kontaktieren
Err.L	Zählfehler Signal der Zelle zu niedrig	Defekt der Zelle oder der Verkabelung Technischen Kundendienst kontaktieren
00000	Nullwert beim Einschalten zu hoch	Waage neu kalibrieren
00000	Nullwert beim Einschalten zu niedrig	Waage neu kalibrieren
Err.P	Eprom-Fehler Softwarefehler	Technischen Kundendienst kontaktieren

9. WARTUNG UND TECHNISCHER SERVICE

Für eine bessere Funktionsweise und eine verlängerte Lebensdauer in regelmäßigen Abständen eine sorgfältige Generalreinigung durchführen.

Die Reinigung des Geräts muss mithilfe eines weichen, mit Wasser oder mit einem Neutralreiniger befeuchteten Tuches erfolgen, wobei die Verwendung von Lösungsmitteln oder scheuernden Substanzen zu vermeiden ist. Wird das Gerät für längere Zeit nicht verwendet, die Batterien aus dem Terminal nehmen.

Während des Transports darauf achten, das Gerät keinen Stößen oder übermäßigen mechanischen Schwingungen auszusetzen. Für Reparaturen oder den technischen Kundendienst den eigenen Vertragshändler oder ein autorisiertes Kundendienstzentrum kontaktieren, indem Sie sich an **service2@wunder.it** oder **sales@wunder.it** wenden.

10. VERSCHROTTUNG UND ENTSORGUNG

Wird es für einen längeren Zeitraum ungenutzt gelagert, ist für den Schutz jeder Bauteile zu sorgen, die aufgrund der Staubablagerung beschädigt werden könnten.

Verschrottung

Sollte die Entscheidung getroffen werden, diesen Artikeln nicht mehr zu verwenden, empfiehlt es sich, ihn unwirksam zu machen. Außerdem empfiehlt es sich, mögliche Gefahrenquellen durch Bauteile zu beseitigen.



Richtlinie Entsorgung 2012/19/UE

Dieses Produkt entspricht der **Richtlinie 2012/19/UE**. Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf dem Gerät weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungszeit, von gewöhnlichem Hausmüll getrennt behandelt, einem Entsorgungszentrum für elektrische und elektronische Geräte zugeführt werden muss oder wieder dem Vertragshändler auszuhändigen ist, sobald ein neues, gleichwertiges Gerät erworben wird. Es liegt im Verantwortungsbereich des Benutzers, das Gerät am Ende seiner Lebensdauer einem geeigneten Entsorgungsunternehmen zu übergeben. Eine angemessene Mülltrennung um das nicht mehr verwendete Gerät der Wiederverwertung, der Aufbereitung und der umweltverträglichen Entsorgung zuzuführen, trägt dazu bei, mögliche schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und auf die Gesundheit zu vermeiden und erleichtert das Recycling der Werkstoffe, aus denen das Produkt besteht.

Detaillierte Informationen zu den zur Verfügung stehenden Sammelsystemen erhalten Sie bei der lokalen Müllentsorgungsstelle oder in der Geschäftsstelle, in der das Produkt gekauft wurde.

Als Konsumenten sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte oder leere Batterien wieder abzugeben. Ihre alten Batterien können Sie bei den öffentlichen Sammelstellen Ihrer Stadt oder bei jedem beliebigen Batteriehandler abgeben, der entsprechende Sammelbehälter aufgestellt hat. Auch im Falle der „Entsorgung“ elektrischer und elektronischer Geräte müssen sie entnommen und in entsprechenden Sammelbehältern deponiert werden.

HINWEIS: Folgende Symbole weisen auf das Vorhandensein schädlicher Substanzen hin:

Pb Pb = die Blei enthalten	Cd Cd = die Kadmium enthalten	Hg Hg = die Quecksilber enthalten
-----------------------------------	--------------------------------------	--



ACHTUNG!

**Elektrische Bauteile und verwendete Batterien nicht in den Hausmüll werfen.
Die Batterien entsprechenden Sammelzentren in Ihrer Nähe zuführen.**

11. GARANTIE

Das vorliegende Zertifikat ist bis zum Verfall der Garantie aufzubewahren.

Sollte sich ein technischer Eingriff als erforderlich erweisen, ist es zusammen mit der Rechnung, dem Kassenbon oder dem Begleitdokument, das den Namen des Vertragshändlers und das Verkaufsdatum trägt, vorzuweisen. Ist dies nicht der Fall, verliert der Benutzer jeden Anspruch auf Garantie. Der Garantieanspruch beginnt mit dem Kaufdatum und gilt für den vom gültigen Katalog oder von der gültigen Preisliste vorgesehenen Zeitraum. Unter Garantie versteht man entsprechend den Vereinbarungen den Austausch oder die kostenlose Reparatur von Bestandteilen des Geräts, die nach freiem Ermessen des Herstellers über Herstellungsfehler verfügen. Daher liegt es im Ermessen der Firma Wunder, den Artikel zu reparieren oder auszutauschen.

Die Garantie deckt nicht ab:

- Transportschäden, Schäden aufgrund von Abstürzen oder Nachlässigkeit und Manipulation
- Schäden, die auf die Unfähigkeit, das Gerät zu verwenden oder auf unangemessene Verwendung desselben zurückzuführen sind
- Schäden, die auf eine unzureichende Versorgung oder die Nichteignung der elektrischen Anlage oder auf Veränderungen durch Umwelt- oder Klimabedingungen oder Umstände anderer Natur zurückzuführen sind
- Schäden aufgrund fehlerhafter Installation des Geräts und aufgrund von Reparaturen, die von nicht autorisiertem Personal ausgeführt wurden
- Eingriffe zu Hause zum Zwecke von Routinekontrollen oder aufgrund von Schadensvermutungen
- Planmäßige Wartung und gewöhnliche Verschleißerscheinungen
- Verschleißteile wie: Netzgeräte, Batterien, Tastaturen, Auflagen, Räder, Köpfe, Rollen, durch Stöße und Überlastung beschädigte Ladezellen

Die Einsatzleistung kann außerdem verweigert werden, wenn das Gerät in irgendeiner Weise verändert oder umgebaut wurde.

Im Falle eines Kundendiensteseinsatzes zu Hause ist der Benutzer dazu angehalten, die Anfahrtspauschale zu begleichen, sollte das Gerät hingegen in einem der autorisierten Kundendienstzentren von Wunder repariert werden, sind die mit dem Transport verbundenen Kosten und Risiken vom Benutzer zu tragen.

Außerdem übernimmt Wunder keinerlei Verantwortung für eventuelle Schäden jeglicher Art, die Personen, Tieren oder Gegenständen direkt oder indirekt zugeführt werden können und auf die Missachtung der im vorliegenden Handbuch enthaltenen Anweisungen oder in jedem Fall auf unangemessene Verwendung zurückzuführen sind. Im Streitfall ist der Gerichtsstand von Bergamo zuständig.

12. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell	RW 2.0 - MOVE	
Code	00092R	00092S
Wägebereich x Ziffernschritt	300kg : 100g	400kg : 200g
Tragfähigkeit Handlauf	90kg	90kg
Hersteller	Wunder Sa.Bi. Srl - Trezzo sull'Adda, Milano Italy	
OIML Zulassung	Klasse III	
Messeinheit	Kg	
Display	Doppel LCD: 1 LCD 20 mm Gewicht mit insgesamt 5 aktiven Stellen; 2 LCD Höhe und 12 mm BMI	
Versorgung	12V-Adapter Alkalibatterien 6 x AAA (OPTIONAL) Wiederaufladbarer Batteriesatz (OPTIONAL)  Verwenden Sie nur das mitgelieferte stabilisierte Netzteil	
Betriebstemperatur	5°C / 35°C	

13. INSTALLATION



SEHEN SIE SICH DAS MONTAGEVIDEO AN



SEHEN SIE SICH DAS CLOSURE-VIDEO AN




Nach dem Auspacken des Geräts die Unversehrtheit und das Vorhandensein aller Komponenten sicherstellen:

Überprüfung des Einsatzes von:


- | | |
|--|--|
| - N°01 Plattform | - N°01 Haltestangen |
| - N°01 Visor WU150 | - N°02 Gelenke (am Handlauf befestigt) |
| - N°01 Untergestell (an der Plattform befestigt) | - N°01 Halterung Visor (am Handlauf befestigt) |
| - N°02 Gelenke (am Unterbau befestigt) | - N°02 Knöpfe (an der Halterung befestigt) |
| - N°02 Griffe zum Befestigen der Haltestange | - N°01 Externes Netzgerät |
| - N°04 Drehbare Räder, 2 mit Bremsen, 2 ohne Bremsen | - N°01 Bedienungsanleitung |




13.1 RADMONTAGE

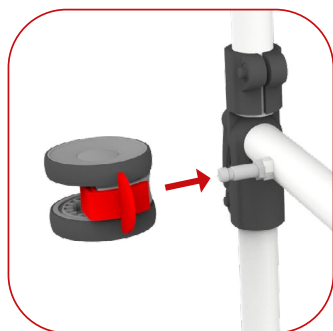

Die Räder mit Bremsen in die oberen Achsstifte einstecken, bis sie einrasten

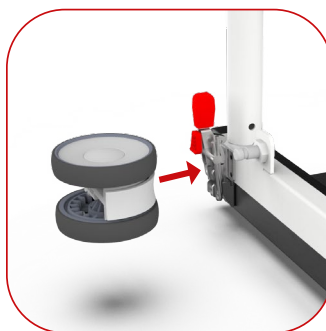


Die Räder ohne Bremsen in die unteren Achsstifte einstecken, bis sie einrasten

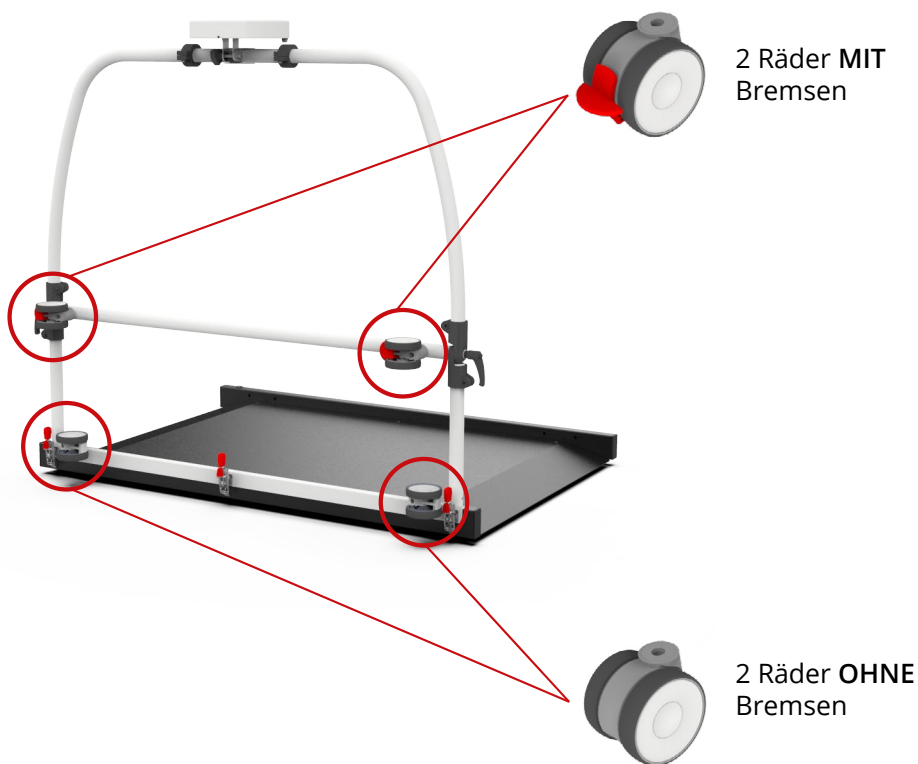


13.2 MONTAGE


Befestigen Sie den Handlauf mit den beiden Knöpfen wie unter den Nummern **1A** und **1B** beschrieben am Unterbau. Befestigen Sie den Schirm an der Halterung am Geländer mit den beiden Knöpfen wie unter Punkt **2** beschrieben.

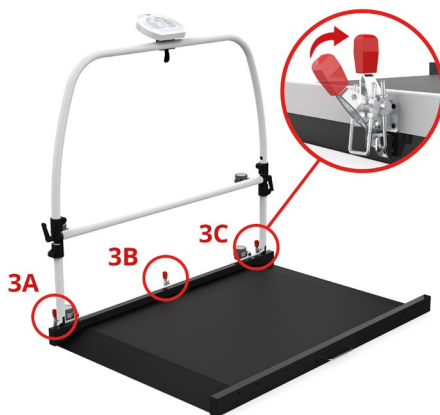



Heben Sie den gesamten Rahmen des Handlaufs an und befestigen Sie ihn dann an den Punkten **3A**, **3B** und **3C**.

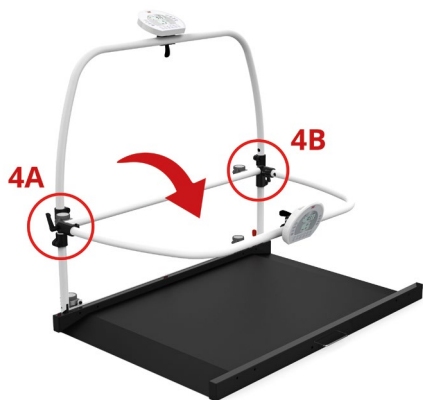13.3 VORBEREITUNG DES INSTRUMENTS FÜR DEN SICHEREN TRANSPORT

Entriegeln der Griffe und dann Senken der Oberkante nach den Nummern **4A** e **4B**. Die Gelenke in der neuen Position mit beiden Knöpfen verriegeln.

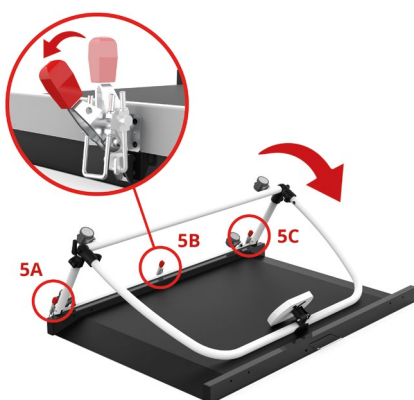

Lösen Sie die in den Punkten **5A**, **5B** und **5C** angegebenen roten Haken und biegen Sie den Handlauf in Richtung Plattform.

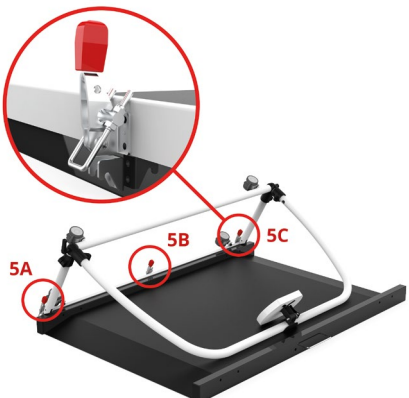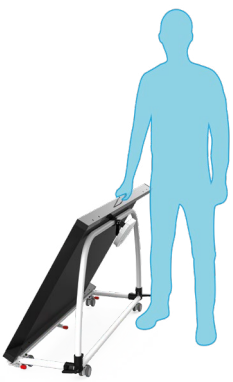
	
Nachdem der Handlauf auf die Plattform geklappt wurde, bringen Sie die in den Punkten 5A, 5B und 5C angegebenen roten Haken wieder in ihre Position (<u>sie dürfen nicht eingehakt werden</u>).	Sperrten Sie dann die Radbremsen wie in Punkt 6 gezeigt (Sperrstellung = Bremse abgesenkt)
	
Heben Sie den Rahmen an, indem Sie ihn auf die 4x-Räder stellen, und lösen Sie dann die Bremsen an den 2x-Rädern.	Die Abbildung zeigt die richtige Position des Geräts für den Transport.



ACHTUNG!


Sperrten Sie nach jedem Transport immer die 2x-Radbremsen, um das Gerät zu sichern.

13.4 UMSTELLUNG VON DER TRANSPORTPOSITION IN DIE GEBRAUCHSPOSITION

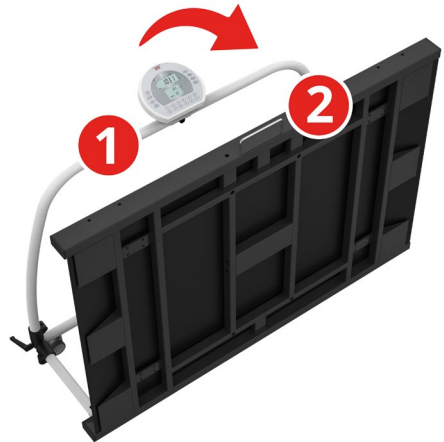

Öffnen Sie die Plattform von der Transportposition aus nach außen, wie in der Abbildung gezeigt, und sperren Sie dann die Bremsen an den 2x Rädern.

Halten Sie den Handlauf (1) mit einer Hand und den Plattformgriff (2) mit der anderen Hand fest und „kippen“ Sie das Instrument, indem Sie die Plattform auf den Boden bringen.

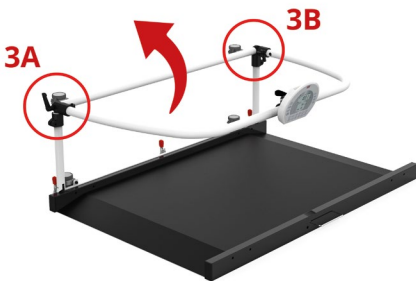


Lösen Sie die in den Punkten 3A und 3B angegebenen Gelenke mit den beiden Knöpfen, heben Sie dann den Handlauf an und sperren Sie die Gelenke wieder.

Das Instrument ist nun einsatzbereit.

13.5 RW2.0 DINGE, DIE **NICHT ZU TUN SIND**, WENN DIE STRUKTUR GEÖFFNET IST

Senkrechte Linie

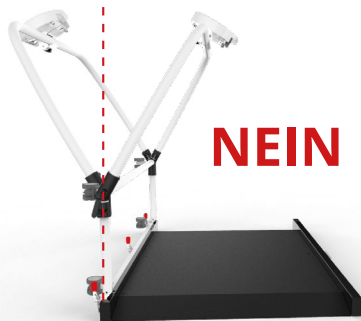

Platz zum Aufbewahren des Hebels



Biegen Sie den Handlauf nicht über die senkrechte Linie zur Plattform hin

Lassen Sie die Hebel nach dem Festziehen nicht frei zugänglich an der Außenseite des Handlaufs

NEIN



NEIN



Haken nicht offen lassen


Bewegen oder ziehen Sie die Plattform nicht am Handlauf

13.6 RW2.0 DINGE, DIE NICHT ZU TUN SIND, WENN DIE STRUKTUR GESCHLOSSEN IST**NEIN**

Biegen Sie den Handlauf nicht in einem anderen Winkel als in den Richtlinien angegeben

NEIN

Achtung: Verursachen Sie beim Bewegen keine Stöße oder Schläge, die das Instrument und die Struktur beschädigen könnten

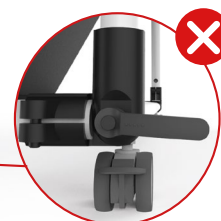

Die Hebel dürfen beim Verschieben niemals aus der Struktur herausragen



NEIN

Lassen Sie die Haken niemals offen, auch wenn sich die Struktur im Transportmodus befindet

14. KONFORMITÄT

DIGITALES WIEGEINSTRUMENT WUNDER MODELL RW (WU150) SERIENNUMMER.....
Hiermit wird zertifiziert, dass das Gerät kontrolliert und die funktionellen Abnahmetests mit positivem Resultat durchgeführt wurden. Es entspricht folgenden Normen und Richtlinien:
EN 45501 / EN60601-1 / EN60601-1-2
VERORDNUNG (EU) 2017/745 – Medical Device Regulation

15. KENNZEICHNUNG SETIKET



ACHTUNG!

Das Herstellungsjahr ist auf dem Typenschild angegeben (M YY) z.B. M 24 = 2024, M 25 =2025... und so weiter.



 REF RW 2.0 MOVE (WU150) CE M YY 0474 Max = 300 kg e = 100 g Min = 2 kg T = -300 kg +5 °C / +35 °C SN 0000 Wunder Sa.Bi. s.r.l. Headquarters: Via Vecchia per Monza, 20 20056 - Trezzo sull'Adda (MI) - Italy Registered office: Via Monte Grappa, 7 24121 - Bergamo (BG) - Italy	 2025-01-17 (01)08052570460472 (11)250117 (21)C24010000 IC: 00092R SN C24010000
WUNDER Sa.Bi.S.r.l. Model: RW2.0 (WU150) 12V 2A Internally powered via battery or externally powered by model UES24LCP-1202005PA Internamente alimentata con batteria o alimentata esternamente da modello UES24LCP-1202005PA MATR.0000 	RW2.0 (WU150) Vano Batterie Vedere il manuale di istruzioni per la sostituzione della batteria (modello ricaricabile tipo: RETC 7,2V 2000mAh) Consult the user manual to replace the battery (rechargeable model type: RETC 7,2V 2000mAh)
IN ACCORDANCE WITH REGULATION (EU) 2017/745 CONFORME AL REGOLAMENTO (UE) 2017/745 CE 0425	

16. SICHERHEITSETIKETTEN

(AUF DEM HANDLAUF DES INSTRUMENTS ANGEBRACHT)

 1.1  1.2  1.3  1.4	Der Handlauf hat die Aufgabe, den Patienten beim Auf- und Absteigen zu helfen, er darf jedoch <u>nicht</u> dazu benutzt werden, sich mit seinem ganzen Gewicht festzuhalten (1.2). Patienten mit Stabilitätsproblemen müssen unbedingt im Rollstuhl gewogen werden (1.4) • NICHT AUF DEN HANDLAUF SETZEN (1.1) • DEN HANDLAUF NICHT SCHWINGEN LASSEN
 2.1  2.2  2.3	Stellen Sie vor jeder Verwendung sicher, dass die roten Haken korrekt befestigt sind (2.1) und nicht unter die Plattform geraten (Abbildung 2.3).
 3.1  3.2	Stellen Sie vor jeder Verwendung und jedem Transport sicher, dass die Gelenke des Handlaufs korrekt in Position gesperrt sind (3.1).

16.1 KORREKTE WIEGEPOSITIONEN

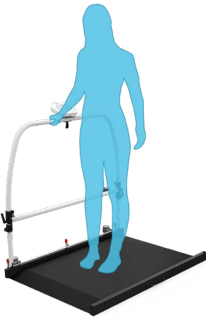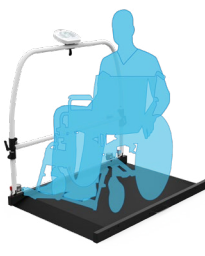WIEGEN IM STEHEN	WIEGEN IM ROLLSTUHL (FÜR PATIENTEN MIT STABILITÄTSPROBLEMEN)
	



Vertriebspartner:

Careline GmbH
Ottostr. 11
41540 Dormagen
info@careline.de
Tel. 02133 2223-0